

1. 事故発生の日時 平成23年9月22日(木) 18時00分頃

2. 事故発生の場所 日高郡印南町

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：平成22年度 国道付替工事

工期：平成22年12月18日～平成25年1月31日

4. 請負業者 県外・県内建設業者

5. 事故発生状況

盛土工事終了後、使用した4tダンプ及び振動ローラーを洗浄するため洗浄位置まで移動していた。被災者は、無資格の運転者(加害者)に振動ローラーを運転させ、洗浄位置まで誘導した。下り坂のため振動ローラーが滑り、被災者は振動ローラーを避けようとして4tダンプのあおりに背中を強打し、右足甲が振動ローラーにひかれて受傷した。

○ 男性作業員1名負傷

6. 事故原因

- ・運転する資格のない作業員が締固め機械の運転を行った。
- ・斜路での作業であり、逸走やスリップが予測でき、作業場所が不適切であった。

7. 改善対策

- ・重機、車両の洗い場を平坦な場所に設け、逸走、スリップを防ぐ。
- ・車両走路の整地の頻度を上げ(特に降雨後)、轍が大きくなることを防ぐ。
- ・車両走路の勾配を緩めるとともに幅員を広げ、作業環境を向上させる。
- ・作業進捗に合わせた法肩明示を徹底し、随時作業範囲が明確になるようにする。
- ・資格作業員配置の再確認と、無資格作業禁止徹底の再教育を実施する。