

1. 事故発生の日時 平成28年3月1日(火) 9時50分頃

2. 事故発生の場所 印南町

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：河川総合開発工事

工期：平成27年12月10日～平成28年3月27日

4. 請負業者名 県内建設業者

5. 事故発生状況

法面小段から道路へ降りるため、ロックボルトのアンカーキャップに掛けていた親綱を利用し法面を降下していたところ、親綱が抜け落ち、約7m下の道路に落下した。

○男性1名負傷 大腿骨等の骨折

6. 事故原因

- ・抜け落ちの可能性が高いアンカーキャップに親綱を掛けていた。
- ・ライフライン（メインロープ以外の安全帯を取り付けるためのロープ設備）を使用していなかった。
- ・ロープ高所作業における作業計画や作業計画に基づく作業指揮者を定めておらず、安全管理の意識が低かった。

7. 改善対策

- ・抜け落ちの防止を図るため、親綱は堅固な立木等に2点取りで緊結する。
- ・ライフライン（メインロープ以外の安全帯を取り付けるためのロープ設備）を必ず使用し、フェイルセーフ機能が確実に発揮されるようにする。
- ・横移動用親綱を設置し、昇降用親綱の位置を周知徹底する。
- ・ロープ高所作業等についての作業計画の策定及び作業指揮者の選任を実施したうえ、朝礼時にミーティングを実施し作業員全員に周知徹底する。